

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO**

**Data de abertura:** 06/04/2020      **Data do Atendimento:** 06/04/2020      **Tipo de Ordem:** Ordem de Serviço Interna  
**Número da OS:** 8000112105      **Técnico:** JANDERSON LACERDA FERREIRA      **Tipo de Operação:** OS CLIENTE

**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

**Cliente:** 2000202583 FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO SA

**CPF/CNPJ:** 90272337001384

**Endereço:** EST FEDERAL BR-040,      Itabirito / Minas Gerais  
KM 579

**Nome do Contato:** Marcos Antonio

**Telefone(s) do Contato:**

**Descrição da Falha / Serviços a serem executados:** Relatório de condição do equipamento.

**INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO**

Nº de Série	Marca	Modelo	Horímetro
VCEC750DLF0280013	VOLVO	EC750DL	15645

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

**Descritivo do Serviço:** Avaliação Técnica do Equipamento

**Tarefas:** RELATÓRIO DE CONDIÇÃO

**FOTOS**

Horímetro



Plaqueta de identificação



Foto geral (lado A)



Foto geral (lado B)



falta tampas do assoalho do comando




falta tampa proteção do swivel



falta tampa proteção inferior da hélice



demais tampas do assoalho danificadas e faltando parafusos

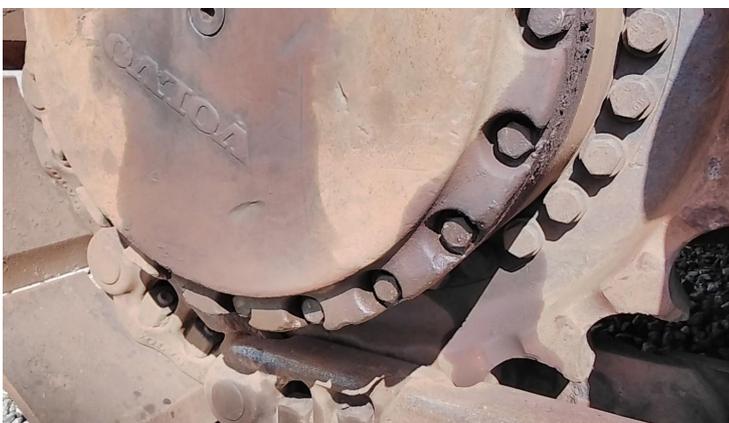

vazamento redutor tração lado direito



desgaste acentuado no material rodante



equipamento apresenta falhas no sistema hidráulico



vazamento no motor de giro lado esquerdo




vazamentos no motor diesel




falta trava da tampa traseira do motor diesel



vazamentos no sistema de escape do motor diesel

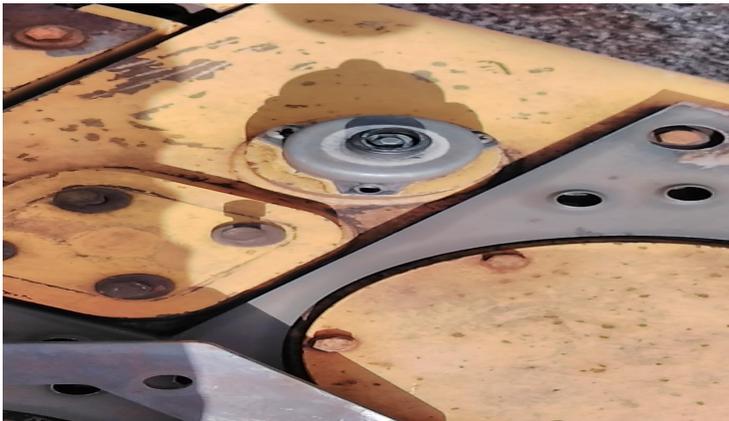

válvula de respiro do tanque hidráulico danificado

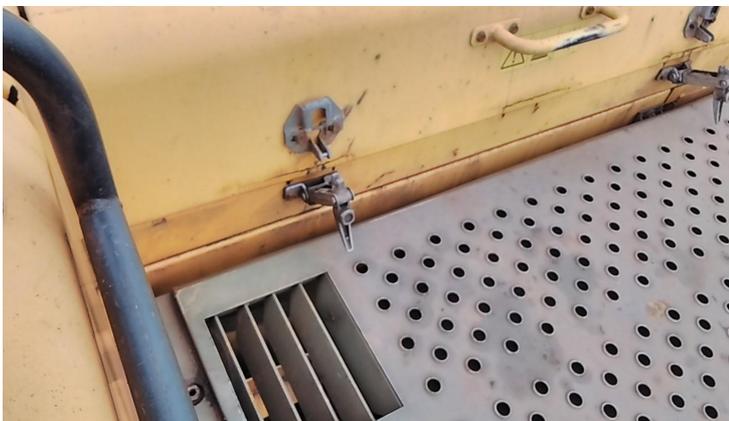

tampa do compartimento do motor diesel danificado



antiderrapante do compartimento das Baterias danificado



escadas de acesso ao carro superior substituídas por modelos não original



farol frontal lado esquerdo danificado



corrimão do carro e superior danificado




escada superior do carro inferior faltando




quarto rolete inferior lado esquerdo danificada



oitavo rolete inferior lado direito danificado

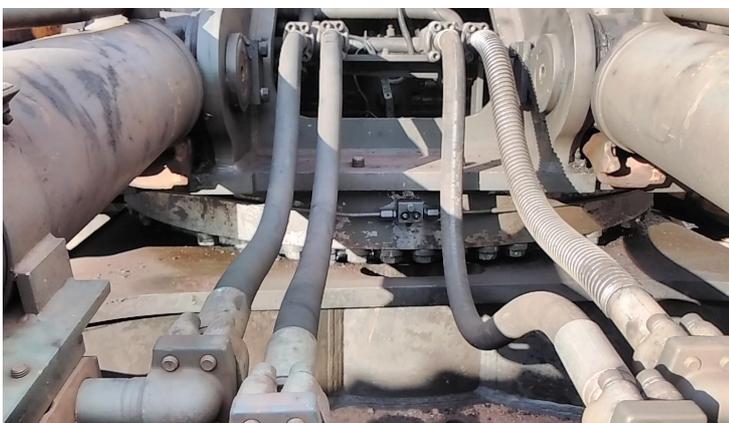

mangueiras dos cilindros dá lança danificadas

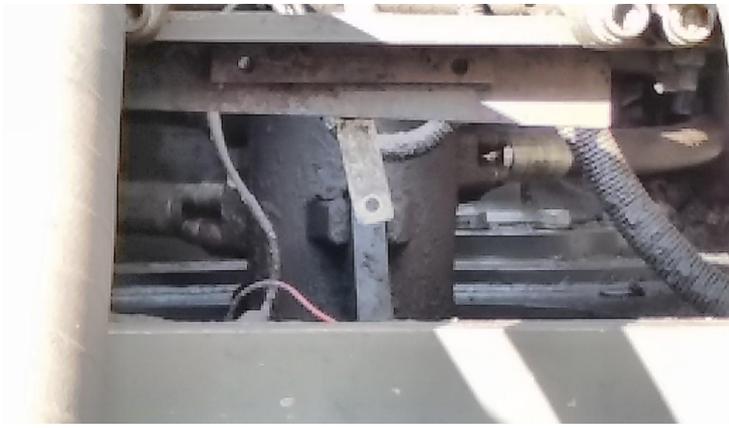

falta conjunto de buzina completo



mangueiras do swivel danificadas



porta da cabine danificada




equipamento necessita de pintura geral



trava da porta da cabine danificada



carenagem joystick lado esquerdo danificada

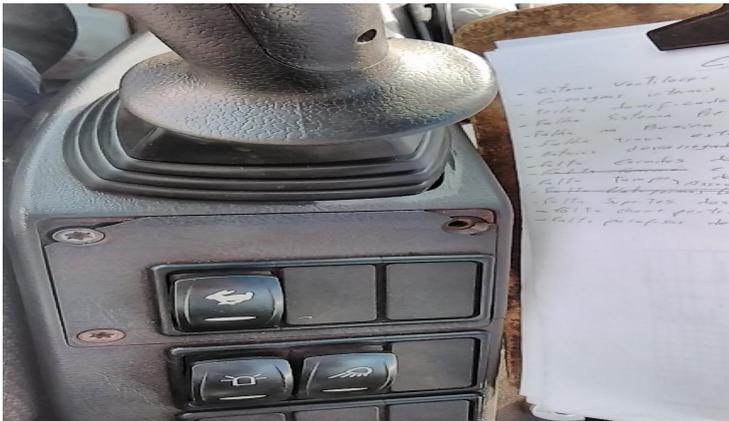

carenagem joystick lado direito danificada



balancim da tecla faltante e chave de partida não original



falta parafuso de fixação da carenagem e borracha de acabamento



carenagem de alojamento do rádio danificada



duto de saída superior esquerda da cabine paralelo



sistema de ventilação e climatização ineficientes



cabe necessita de uma higienização e limpeza completa



várias presilhas de carenagem interna da cabine faltantes



caçamba de equipamento necessita de reforma geral



placa de desgaste do pino da caçamba danificado



pino lado haste do braço danificado



pino de junção da lança com braço danificado



buchas da base da lança danificadas



chicote dos faróis da Lança danificado



vazamento no cilindro do braço



escada inferior do chassi inferior danificada



base do corrimão lateral esquerdo



longarina do chassi superior esquerda danificada



tampa lateral compartimento das Bombas danificada



pequenos amassados na longarinas do chassi superior lado direito



equipamento com baterias danificadas



bomba do lavador do para-brisa danificado



trava da tampa da caixa de baterias empenada



falta trava da tampa do compartimento das bombas hidráulicas



sensor do filtro separador de água danificado



acumulador servo danificado



recomendado efetuar revisão de todos os óleos e filtros do equipamento



recuperar trinca no quadro das bombas hidráulicas



vazamento nas mangueiras do sistema servo



bombas hidráulicas apresentam pressão sem movimento hidráulico sendo executado, somente após a solução do problema no comando hidráulico poderá ser efetuado um teste na mesma para averiguar se existe falha nas bombas.



batente da tranca danificado




Máquina antes do atendimento



condensador obstruído necessarias substituição



de vila falar navegação da vareta de nível dos motores de giro os mesmos podem apresentar contaminação por água recomenda-se Efetuar uma coleta de análise de todos os óleos do equipamento.

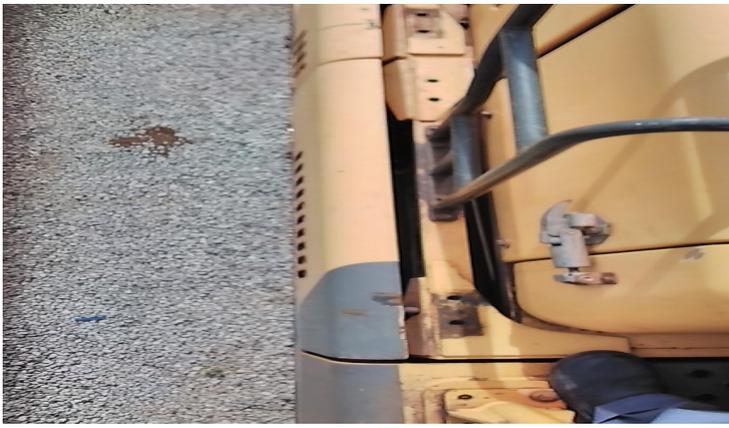

falta corrimão superior próximas tampas laterais dos radiadores



mola a gás da tampa de proteção do comando danificada

### SUMÁRIO DO TRABALHO

**Tempo Trabalho:** 13:45

**Trabalho:** 06/04/2020 às 13:51 - 08/04/2020 às 09:39

### FECHAMENTO DO TÉCNICO

**Data de Assinatura:** 08/04/2020

**Status do Equipamento:** Equipamento Parado

**Atendimento tem pendências para novos serviços ?** Sim

**Comentário do técnico:** Equipamentos apresenta diversas falhas no sistema hidráulico, para uma definição mais precisa das falhas deve ser removido e revisado o comando hidráulico e substituir diversas mangueiras danificadas. Equipamento apresenta diversos vazamentos que só podem ser comando feridos após uma lavagem química para uma melhor visualização da peça causadora, não foi possível efetuar teste de condição de performance dos componentes devido às falhas hidráulicas e ao equipamento estar parcialmente desmontado para transporte.

**Assinatura do Técnico**



### ACEITE DO CLIENTE

**Equipamento/componente na oficina Tracbel**